

دراسة تأثير الظروف البيئية على مواد بناء مقابر العمال بالجيزة

Studying the effect of environmental conditions on the building materials of workers' tombs in Giza

بدوي محمد إسماعيل، محمود عبد الحافظ محمد آدم، حاجي خميس مصطفى^{1*}

باحث دكتوراة – قسم الترميم – كلية الآثار – جامعة الأقصر

hagagharam517@gmail.com

الملخص

تعانى مواد البناء الأثرية فى البيئات المفتوحة من عدد من عوامل التل ومظاهر التلف المختلفة الى تؤثر على خصائصها الفيزيوكيميائية والميكانيكية ومن الأمثلة الواضحة ذلك مواد بناء مقابر العمال بالجيزة لذا يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير الظروف البيئية المختلفة على مواد بناء مقابر العمال بالجيزة، وقد اعتمدت هذه الدراسة على الزيارات الميدانية والملاحظات الحقلية المتكررة لمواد بناء مقابر العمال بالجيزة، إضافة إلى دراسة التركيب المعدني لمواد البناء المستخدمة (الطوب اللين، الحجر الجيري، الجرانيت، مواد البناء المساعدة) وذلك باستخدام الأساليب العلمية المختلفة في الفحص والتحليل مثل الفحص البصري، والفحص الميكروسكوبى باستخدام الإستريو ميكروسكوب وجهاز الميكروسكوب المستقطب (PM)، والميكروسكوب الإلكتروني الماسح (SEM)، والتحليل بحيود الأشعة السينية (XRD)، كما تم دراسة الخواص الفيزيائية والميكانيكية، وقد أوضحت نتائج هذه الدراسة تعرض مواد البناء الأثرية فى موقع مقابر العمال بالجيزة لتأثير العوامل المناخية المختلفة مثل التغير فى درجات الحرارة ونسب الرطوبة مما أدى إلى ظهور كثير من مظاهر التلف مثل تزهير أملاح كلوريد الصوديوم والكبريتات على أسطح مواد البناء الأثرية، والشروخ السطحية والممتدة، بالإضافة إلى القشور السطحية، وكثير من علامات التفكك والتدهور. وذلك نتيجة لتعرض مواد بناء مقابر العمال بالجيزة لعوامل التجوية الفيزيائية والفيزيوكيميائية والكيميائية، وتم بناءً على ذلك وضع خطة علاج للحفاظ عليها من التدهور تتضمن عمليات التنظيف الميكانيكى والكيميائى، وعمليات التقوية والعزل.

الكلمات الدالة: مواد بناء – مقابر العمال – الظروف البيئية – ترميم وصيانة.

Abstract

The Archaeological building materials in the open environments suffer from various damage factors, which affect their physiochemical and mechanical properties. One of the clearest examples of that; the building materials of workers tombs in Giza, this paper aims to studying the effect of the different environmental conditions on the building materials of workers' tombs in Giza. It adopted frequent field studies and remarks on the building materials of workers' tombs in Giza and studying the mineral composition of the building materials (i.e., mud bricks, limestone, granite, and assistant building materials) using various examination and analysis scientific methods, such as examination, stereo microscope, polarizing microscope (PM), scanning electron microscope (SEM), and X-ray diffraction (XRD). The paper also studied the

physical and mechanical properties have also been studied. The results showed that the building materials of workers' tombs in Giza were exposed to various climatic factors, which caused many deterioration manifestations, such as the efflorescence of sodium chloride salts on the surfaces of building materials, surface cracks, surface crusts, and many manifestations of deterioration because these building materials were exposed to physical, physicochemical and chemical weathering. Accordingly, a treatment plan was developed to keep it from deteriorating, including mechanical and chemical cleaning, strengthening and isolation operations.

Keywords: Building materials - workers' tombs - environmental conditions - conservation and maintenance.

المقدمة

تقع مقابر العمال بالجيزة جنوب شرق تمثال (أبو الهول) وخلف الحائط الحجري المعروف باسم ((حيط الغراب)) wall of the crow ، وهي مجموعة مقابر ترجع الي الأسرة الرابعة (2649- 2513 ق.م) وهي خاصة بالعمال البسطاء والحرفيين. وتعتبر من أهم الاكتشافات الأثرية خاصة وأنها تلقي الضوء على الفترة المبكرة للأسرة الرابعة، وقد عكست هذه الجبانة مظاهر الحياة والموت خلال عصر الدولة القديمة والخاصة بالعمال البسطاء، ويحتوى موقع مقابر العمال على مواد بناء متنوعة من الطوب اللبن والحجر الجيري والجرانيت استخدمت فى بناء المقابر والدفنات التي اتخذت أشكال معماريه مختلفة معظمها مقابر مقبية الشكل مقابر من الطوب اللبن هرمية الشكل، مقابر مبنية من الحجر الجيري والطوب اللبن الجرانيت.

وتتعرض مواد بناء هذه المقابر وعناصرها المعمارية والزخرفية إلي العديد من ميكانيكيات التلف والتدهور بفعل عوامل التلف البيئية المختلفة، والتي تتطلب حالتها الراهنة إجراء العديد من عمليات الترميم والصيانة بغية الحفاظ عليها. لذلك يتناول البحث أهم عوامل ومظاهر التلف من خلال التشخيص العلمي للحالة الراهنة ووضع مقترحات العلاج والصيانة الملائمة لها في ضوء نتائج هذه الدراسة.

1- مواد وطرق الدراسة Materials and Methods

1- مواد الدراسة

اعتمدت الدراسة علي الزيارة الميدانية والملاحظات الحقلية لموقع مقابر العمال لتسجيل مظاهر التلف والحصول على العينات اللازمة من مواد البناء (الطوب اللبن، الحجر الجيري، الجرانيت) لإجراء الفحوص والتحليل .

2- طرق الدراسة

2-1- الفحص البصرى Visual Examination

تعد عملية الفحص البصرى Visual Examination ، أولى مراحل الفحص وأبسطها وأقلها تكلفة ، وتستخدم هذه الطريقة فى التعرف المبدئى على مادة الأثر وعلى الحالة الراهنة لمواد البناء الأثرية ومظاهر التلف الموجودة

دراسة تأثير الظروف البيئية على مواد بناء مقابر العمال بالجيزة

بها، إلا أنها تعتمد بشكل كبير على الخبرة والمران الطويل في هذا المجال¹، وقد إستعان الباحث في عمليات الفحص البصرى لمواد بناء مقابر العمال بالجيزة موضوع الدراسة وكذلك نواتج التلف الموجودة بها، بمجموعة من العدسات المكبرة والتي أمكن من خلالها رؤية بعض التفاصيل والمكونات الصغيرة الموجودة بمواد البناء.

2-2- الفحص باستخدام الإستريو ميكروسكوب Examination by Stereo Microscopy يستخدم الإستريو ميكروسكوب Stereo Microscopy فى فحص العينات الأثرية كما هى دون الحاجة إلى عمل قطاعات رقيقة أو أى معالجات أخرى، وتظهر العينات التى يتم فحصها بهذا الميكروسكوب مجسمة ثلاثية الأبعاد، وتتمتع بدرجة عالية من النقاء والوضوح². وقد تم إستخدام ميكروسكوب من نوع Portable USB Digital Microscope Camera (X10 – 500).

2-3- الفحص بالميكروسكوب المستقطب Polarizing Microscope

تعتبر الدراسة بواسطة الميكروسكوب المستقطب من أهم الطرق والوسائل العلمية التى يمكن من خلالها فحص ودراسة قطاعات المعادن والصخور حيث يتم عمل مقاطع رقيقة thin-sections ومع التكبير يمكن فحص وتعريف المعادن المكونة للمواد الأثرية وكذلك حجم الحبيبات وأيضاً دراسة السطح من خلال ترتيب الحبيبات. ويساعد الميكروسكوب المستقطب فى التعرف على المعادن الموجودة بالعينات³. وقد تم استخدام جهاز من نوع Leitz Orthoplan – Germany، وكاميرا رقمية ماركة Leica (بمعمل الميكروسكوب المستقطب (الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية- الدقى – مصر).

2-4- الفحص باستخدام الميكروسكوب الإلكتروني الماسح (Scanning Electron Microscope (SEM)

يتميز الفحص بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح بمعدل تكبير عالي جداً، ويساعد فى التعرف على المكونات الأساسية والتركيب الداخلي الدقيق، ويمكن دراسة حالة المواد الأثرية من حيث الضعف والقوة⁴. ويساعد فى التعرف على الفراغات وفحص ميكانيكية الترابط بين الحبيبات⁵. ويعتبر من أهم التقنيات العلمية فى مجال الفحص والتحليل لمواد البناء الأثرية حيث يصف مورفولوجيا السطح والشكل البلوري وحجم الحبيبات وتويعها وطبيعة النسيج،

¹ أحمد أبو اليمين أحمد عمر: التصوير الجدارى بمقابر البجوات بالوحدات الخارجة – الحالة الراهنة وطرق العلاج والصيانة تطبيقاً على احدى المقابر المختارة، رسالة دكتوراه، قسم ترميم الآثار، كلية الآثار، جامعة القاهرة، 2014، ص84.

² ياسر كمال حنفى: تقييم إستخدام المركبات النانوية متعددة الوظائف فى حماية الاثار الجرانيتية مع التطبيق العملي علي نموذج مختار، رسالة دكتوراه، قسم الترميم، كلية الآثار، جامعة القاهرة، 2016.

³ Lopez et al., Archaeological ceramic amphorae from underwater marine environments: Influence of firing temperature on salt crystallization decay, Journal of the European Ceramic Society, Vol. 33,2013, pp. 2031-2042.

⁴ حمادة صادق قطب : دراسة تقنية وعلاج وصيانة أدوات الإضاءة الخزفية الأثرية الإسلامية، تطبيقاً على بعض النماذج المختارة، رسالة ماجستير، قسم ترميم الآثار، كلية الآثار، جامعة القاهرة، 2005.

⁵ Tennent et al., The conservation and technical examination of some Spanish luster ceramics, Studies in Conservation, Vol. 37, No. 1,1992, pp. 158-164.

ونوع التلف ومظاهره مثل الشروخ وتبللور الأملاح، فضلاً عن التركيب المعدني سواء في صورة عناصر أو أكاسيد⁶.

5-2- الدراسة باستخدام حيود الأشعة السينية X-Ray by Diffraction Study

تعتبر طريقة التحليل باستخدام حيود الأشعة السينية من الطرق المهمة والتي تتميز بالكفاءة في إعطاء النتائج، حيث يمكن من خلال هذا النوع من التحليل التعرف على مكونات العينات المتبلورة في صورة مركبات ومعادن⁷، وقد تمت دراسة عينات مواد البناء باستخدام جهاز التحليل بحيود الأشعة السينية المستخدم في معمل المتحف المصري الكبير – وزارة الآثار – والجهاز المستعمل من نوع Panalytical X,pert pro PW 3040/60.

3- النتائج والمناقشات

1-3 الفحص البصري Optical investigation

أوضحت نتائج الزيارات الميدانية والملاحظات الحقلية لموقع مواد بناء مقابر العمال بالجيزة أن بيئة الموقع قد توافر بها كل من عوامل التلف الفيزيائية والفيزيوكيميائية، وهو ما أدى إلى تأثر مواد البناء الأثرية حيث ظهر على السطح الخارجي الكثير من مظاهر التآكل السطحي والتفتت وفي بعض الأحيان تكثر التشققات السطحية والممتدة.

ففي قوالب الطوب اللبن يوجد تقشر exfoliation وتفكك الحبيبات المعدنية المكونة للطوب وخاصة في مناطق الأسطح إضافة إلى فقدان أجزاء من قوالب أو قوالب كاملة خاصة في المناطق السفلية من الجدران. أما مواد البناء الحجرية (الأحجار الجيرية، الجرانيت) فتعاني أيضاً من العديد من مظاهر التلف أهمها شروخ شعرية دقيقة في بعض الأجزاء، انفصال في الطبقة السطحية في بعض الأجزاء، تحول بعض الأجزاء أسفل القشرة السطحية المنفصلة إلى ما يشبه المسحوق، كما تظهر على غالبية الأحجار ظاهرة التقشر السطحي والاتساخات الطينية (لوحة 1).

⁶ (وليد كامل علي الغريب : دراسة التركيب البتروجرافي والإضافات لبعض الآثار الفخارية كأساس علمي للصيانة والترميم، المؤتمر الدولي الأول: المواقع الأثرية والمجموعات المتحفية، كلية الآثار، جامعة القاهرة، 2015.


⁷) Lavina, et al., Modern X-ray Diffraction Methods in Mineralogy and Geosciences, Mineralogical Society of America, Vol. 78, 2014, pp.1-31.

دراسة تأثير الظروف البيئية على مواد بناء مقابر العمال بالجيزة



3-2- الفحص باستخدام الإستريو ميكروسكوب Examination by Stereo Microscopy

يعتبر الفحص باستخدام الإستريو ميكروسكوب من الطرق الهامة لفحص مواد البناء الأثرية، وذلك لأنه يساعد في التعرف على حالة مواد البناء الأثرية ومظاهر التلف المختلفة غير الظاهرة للعين المجردة⁸. حيث تم التصوير والفحص بقوة تكبير تتراوح ما بين (20X-100X) وذلك من أجل التعرف على العديد من مظاهر التلف المختلفة التي تعاني منها مواد البناء الأثرية في موقع مقابر العمال بالجيزة حيث اتضح من خلال الفحص تأثير مواد البناء الأثرية بعوامل التلف المختلفة والذي ظهر في صورة شروخ وفي بعض الأحيان ضعف وتفكك كما في اللوحة (2).

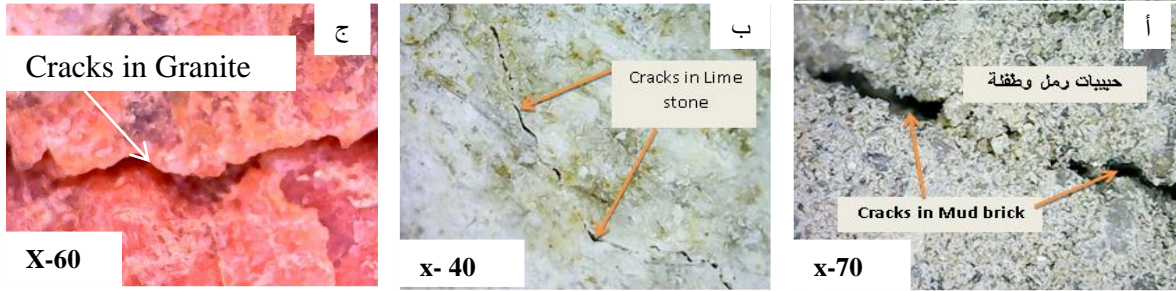


لوحة (2) توضح التصوير بالإستريو ميكروسكوب وتوضيح مظاهر التلف، (أ) توضح مكونات الطوب اللبن وجود شروخ دقيقة، (ب) توضح وجود شروخ دقيقة في الحجر الجيري، توضح وجود شروخ دقيقة في الجرانيت.

3-3 الميكروسكوب المستقطب: Polarizing Microscope

أوضحت نتائج الفحص بالميكروسكوب المستقطب لعينات الحجر الجيري والجرانيت المستخدم في بناء مقابر العمال بالجيزة أن عينة الحجر الجيري تنتمي إلى الحجر الجيري النيموليتي الذي يتميز بمكوناته الحفرية المتباينة الأحجام، كما وجد بها حفریات النيموليت Nummlites Gheizanensis المميزة لهضبة الجيزة، كما أوضح الفحص أن المكون الأساسي لتلك الأحجار هو معدن الكالسيت دقيق التبلور، والمسام متوسطة الحجم ومتصلة مع بعضها مكونة

⁸ محمد مصطفى إبراهيم، وآخرون: إعادة ترميم طبق خزفي من مقتنيات متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، مجلة كلية الآثار، العدد الثاني والعشرون، 2019، ص 309-319.

فجوات نتيجة تأثير المياه كما يلاحظ أن المعادن الجيرية مختلطة مع حبيبات الكوارتز. أما عينة الجرانيت فقد اتضح من فحص هذه العينة أنها ذات نسيج خشن Coarse Granite، والتركيب المعدني للعينة عبارة عن الكوارتز [Quartz (SiO₂)] ورغم أنه يتميز بأنه عديم اللون إلا أنه يظهر في العينة الخاضعة للدراسة ذا شكل رمادي أو شكل تراي متدرج إلى لون غامق وذلك نتيجة لوجود معادن طينية تتركز على السطح والحواف. كما في اللوحة (3).

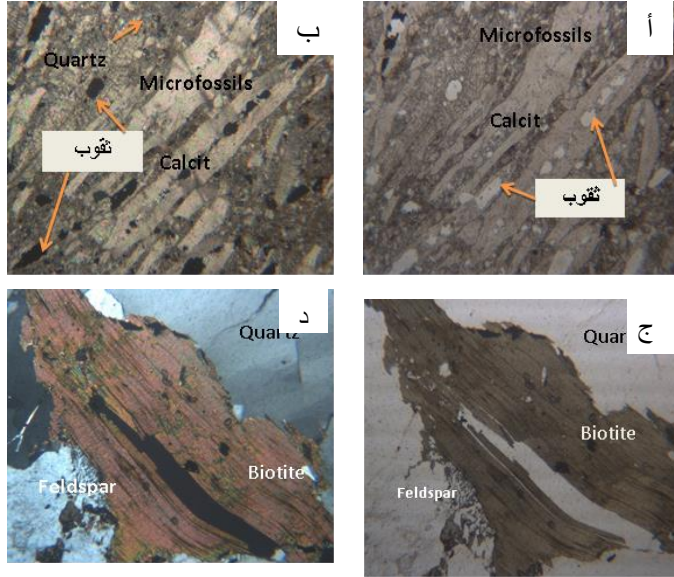


لوحة (3) توضح نتائج الفحص بالميكروسكوب المستقطب، (أ) توضح عينة الحجر الجيري بالميكروسكوب المستقطب تحت الضوء العادي (X-25 (PL) ، (ب) توضح عينة الحجر الجيري بالميكروسكوب المستقطب والمحلل (X-25 (CN). (ج) توضح عينة الجرانيت بالميكروسكوب المستقطب تحت الضوء العادي (X-25 (PL) ، (د) توضح عينة الجرانيت بالميكروسكوب المستقطب والمحلل (X-25 (CN).

3-3- الفحص باستخدام الميكروسكوب الإلكتروني الماسح (Scanning Electron Microscope SEM)

يمكن التعرف من خلال الميكروسكوب الإلكتروني الماسح (SEM) على الصورة الكاملة لشكل الحبيبات وعلاقتها ببعضها، أو التشققات الدقيقة الناتجة عن عمليات التجوية للعينات الأثرية، كما يوضح التشوه أو الكسور في المعادن الثانوية والتي تنتج من تغير الظروف الجوية المحيطة بالمواد الأثرية⁹. وقد أوضح الفحص باستخدام الميكروسكوب الإلكتروني الماسح تعرض مواد البناء (الطوب اللبن - الحجر الجيري - الجرانيت) بموقع الدراسة إلى عمليات التجوية مما جعلها في حالة من الضعف والتفكك. كما بينت نتائج الفحص احتواء مواد البناء على نسب من الأملاح، المترسبة بين الحبيبات المعدنية للطوب اللبن والأحجار. إضافة إلي وجود العديد من الفراغات والفجوات والشروخ الدقيقة بين الحبيبات المعدنية وانفصال للبلورات عن بعضها البعض. كما في اللوحة (4).

⁹) Kannan, et al., Scanning Electron Microscope: Principle, Components, Applications, A Textbook on Fundamentals and /Applications of Nanotechnology, 2018.

دراسة تأثير الظروف البيئية على مواد بناء مقابر العمال بالجيزة

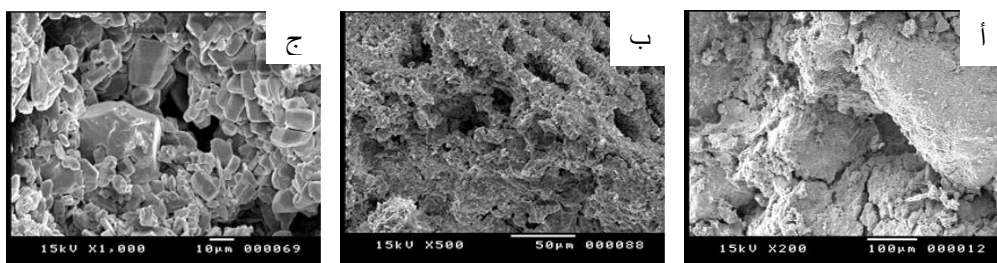

لوحة (4) تبين نتائج الفحص بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح (SEM)، (أ) توضح عينة طوب لين (X=200) ويظهر عليها الشروخ والتفكك، (ب) توضح عينة حجر جبرى (X=500) ويظهر بالعينة الفراغات وضعف الترابط بين بللورات الكالسيت، (ج) توضح عينة جرانيت (X=1000) ويظهر بالعينة ضعف الترابط بين المكونات المعدنية للجرانيت .

3 - 4- التحليل بطريقة حيود الأشعة السينية - XRD

أظهرت نتائج التحليل بحيود الأشعة السينية لعينات مواد البناء أن عينة الطوب اللين تتكون من معدن الكوارتز (Quartz (SiO₂) الذى يعتبر من المكونات الأساسية فى العينة بنسبة 80 % بالإضافة إلى معدن الكالسيت [Calcite (Ca CO₃)] بنسبة 5% بين مكونات العينة، وشوائب من الألبيت [Albite (Na Al Si₃ O₈)] بنسبة 14%، والهاليت [Halite (Na Cl)] بنسبة 1%. وبالنسبة لعينة الحجر الجبرى فهى تتكون من معدن الكالسيت (CaCO₃) كمكون أساسى بنسبة 100%. وبخصوص عينة الجرانيت تتكون من معدن الكوارتز [Quartz ((SiO₂)]، والألبيت [Albite (NaAlSi₃O₈)] ومعدن الأرتوكليز [Orthoclase (K Al Si₃ O₈)]، وتتمثل بنسب عالية فى العينة، ثم معدن البيوتيت [Biotite (K Mg Fe)₃(Al Si₃ O₁₀) OH₂] بنسب متفاوتة، وقد وجد معدن الهورنبلند Hornblende بنسبة قليلة. كما يوضح الجدول (1) واللوحه (5).

جدول (1) يوضح نتائج التحليل بحيود الأشعة السينية.


Cal	Qz	Ha	Gy	Mo	ZI	OR	MI	HO	MG	AL	AN	anh	BI	العينة / المكونات
++	+++	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	الطوب اللين
+++	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الحجر الجبرى
-	+++	-	-	-	-	+++	-	+	-	+++	-	-	++	الجرانيت

توضيح الإختصارات :-

(Q) = Quartz, (Cal) = Calcite, (Ha) = Halite, (Gy) = Gypsum, (Alb) = Albite, (Mo) = Montmorillonite, (OR) = Orthoclase, (Mi) = Microcline, (Zi) ZinkSlphate,

) BI =Biotite, (HO) = Horn blend, (AN) Ankerite, (ANh) Anhydrite .

= (+++)Major constituent, (++) = Minor constituent, (+) = Traces, (-) = Not determined.

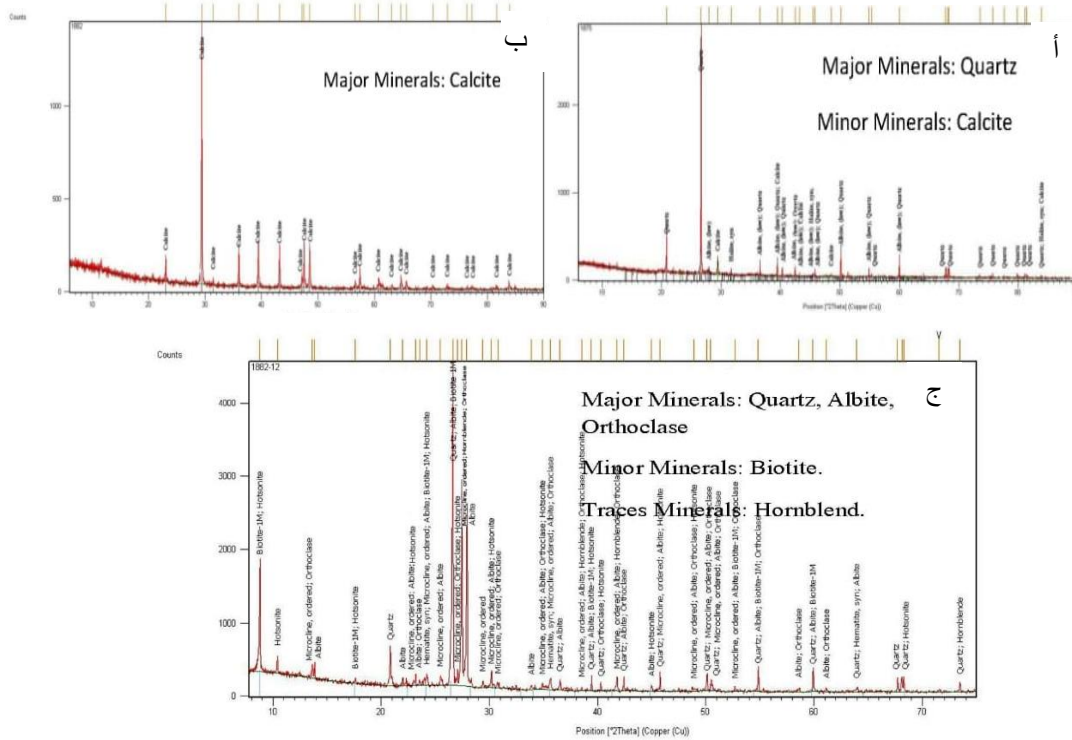

لوحة (5) تظهر نمط التحليل بحيود الأشعة السينية XRD، ((أ) عينة الطوب اللبن، (ب) عينة الحجر الجيري، (ج) عينة الجرانيت.

4- مناقشة النتائج Discussion of Results

إتضح من نتائج الزيارات الميدانية والملاحظات الحقلية لمواد بناء مقابر العمال والظروف المناخية السائدة في موقع الدراسة إضافة إلى نتائج فحص وتحليل العينات المأخوذة من مواد البناء بكل من الإستريو ميكروسكوب (Stereo Microscopy) والميكروسكوب المستقطب (PM) والميكروسكوب الإلكتروني الماسح (SEM) والتحليل المعدني بطريقة حيود الأشعة السينية، أن مظاهر التلف الموجودة بمواد البناء الأثرية تعد نتيجة طبيعية لما تتعرض له مواد البناء من من تجوية فيزيائية Physical weathering وتجوية فيزيوكيميائية Physiochemical weathering وتجوية كيميائية Chemical weathering بالإضافة إلى إهمال أعمال الصيانة الدورية. حيث أن التجوية الفيزيائية قد توافر لها كل السبل في موقع الدراسة لكي تلعب دورا هاما في تلف مواد بناء مقابر العمال بالجيزة اعتمادا علي عمليات التمدد والانكماش الحراري Thermal expansion and contraction للمعادن المكونة لمواد البناء نتيجة لما تتعرض لها من تغيرات يومية وموسمية في درجات الحرارة (يصل التباين بين درجة حرارة الليل والنهار إلي (12.5م) درجة مئوية في فصل الشتاء، (13.7م) في فصل الصيف)، وحيث أن لكل معدن خصائصه الحرارية الخاصة به فعلي سبيل المثال نجد أن معامل تمدد الكوارتز أعلي من معامل تمدد معدن

دراسة تأثير الظروف البيئية على مواد بناء مقابر العمال بالجيزة

الكالسيت¹⁰، لذا وفي ضوء كل ما سبق فإن كل من الطوب اللبن والحجر الجيري والجرانيت قد خضعوا للعديد من الإجهادات والتي أدت بدورها إلى العديد من الانفعالات متمثلة في تفكك الحبيبات المعدنية وتشقق وتفتت في المناطق السطحية وهذا ما ظهر واضحاً على السطح الخارجي للطوب اللبن والحجر الجيري، بالإضافة إلى تساقط أجزاء من المونة الرابطة الموجودة في الفواصل (الغراميس) الأفقية والرأسية بين قوالب الطوب اللبن وماداميك الأحجار.

أما عن العوامل الفيزيوكيميائية Physiochemical weathering المؤثرة على مواد بناء مقابر العمال بالجيزة فتعتمد على تبلور أملاح الهاليت Halites saltrystallization (كلوريد الصوديوم NaCl) الموجودة بمواد البناء والمونات، حيث وجدت هذه الأملاح كأحد الشوائب الموجودة ضمن مكونات هذا لمواد¹¹، مثلما جاءت في أنماط حيود الأشعة السينية، ومع التباين الشديد في درجة الحرارة، وتسرب الماء إلى الجدران بالخاصية الشعرية أو سقوط الأمطار في فصل الشتاء، لذا نجد أن كل السبل ميسرة لتبلور أملاح الهاليت بين الحبيبات المعدنية المكونة لمواد البناء¹²، وهذا بدوره أدى إلى المزيد من الإجهادات لهذه المواد وتفكك حبيبات المعادن المكونة لها في بعض الأجزاء مع مرور الوقت، إضافة إلى تكون بقع بيضاء نتيجة لتبلور أملاح الهاليت على سطح الجدران¹³.

أما عن التجوية الكيميائية Chemical weathering المؤثرة على مواد بناء مقابر العمال بالجيزة فتعتمد بصفة خاصة على عناصر الذوبانية Dissolution، الكربنة Carbonation والأكسدة Oxidation. فالماء المتسرب إلى مواد البناء الأثرية تزداد فاعليته عند إتحاده بغاز ثاني أكسيد الكربون مكوناً حمض الكربونيك والذي يؤثر على الكالسيت CaCO₃ (لا يذوب في الماء) الموجود في الأحجار، محولاً إياه إلى بيكربونات الكالسيوم Ca(HCO₃)₂ (تذوب في الماء) أي أنه يتم إزالة الكالسيوم على شكل أيونات ذائبة في الماء ومعني ذلك تحول المادة الصخرية إلى محلول مائي تاركة ورائها فراغات، وهذا ربما حدث بالفعل في بعض الأجزاء من الأحجار الجيرية والتي تكونت على أسطحها طبقة ناعمة كالبودرة¹⁴، أما عن الأحجار الجرانيتية بموقع مقابر العمال والتي تتكون من معادن الألبيت (NaAlSi₃O₈)، الكوارتز (SiO₂) والميكروكلين (KAlSi₃O₈) والبيوتيت K(Mg,Fe)3Al₂Si₃O₁₀(O,H,F)₂ فالكوارتز يبقى على حاله دون تحلل وهو أكثر المعادن مقاومة للتجوية ليعود فيما بعد حبيبات من الرمل¹⁵، أما الفلسبار فيتحلل مكون سيليكات الومنيوم مائية (معادن طينية)، بالإضافة إلى

¹⁰) Galanm, E., the influence of temperature changes on stone decay, in weathering and air pollution. Milano, Mario Adda Editore, 1991. pp. 119-128.

¹¹) Di Giulio, A., Reliability of textural analysis of ancient plasters and mortars through automated image analysis, Materials Characterization, 2004, pp. 53, 243- 257.

¹²) Degryse, et al., Study of ancient mortars of Sagalassos (Turkey) in view of their conservation, Cement and Concrete Research, 2002, pp.31-37.

¹³) نهى عبد الحفيظ: دراسة تطبيقية عن ترميم وصيانة الصور الجدارية، تطبيقاً على إحدى مقابر الأفراد بجماعة الجيزة، الدولة القديمة أثناء وبعد الكشف، رسالة ماجستير، قسم ترميم الآثار، كلية الآثار، جامعة القاهرة، 2004.

¹⁴) نبيل أحمد عبد التواب: دراسة علمية تطبيقية في ترميم وصيانة النقوش الجدارية في واجهات بعض المقابر الأثرية من آثار التجوية الفيزيوكيميائية والبيولوجية بمنطقة هضبة الجيزة، رسالة دكتوراه، قسم ترميم الآثار، كلية الآثار، جامعة القاهرة، 2003.

¹⁴) Mackenzie, W., Atlas of Igneous rocks and their textures, Long man group limited, London, 1994, pp.101.

أكاسيد البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم وهي مواد قابلة للذوبان على هيئة كربونات وكلوريدات، ونتيجة لتحلل بعض المعادن توجد حفر وأجزاء غائرة في أغلب الأحجار الجرانيتية¹⁶.

أما عن مواد البناء الطينية فيحدث لها انهيار نتيجة تحلل قوالب الطوب اللين تحللاً كاملاً بسبب ما يحدث لمعادن الطين التي تعد المكون والرابط الأساسى لمكونات الطوب اللين من انتفاش (تمدد) بسبب امتصاص المياه، ثم انكماشها بسبب ظروف الجفاف، وتكرار دورات التمدد والانكماش يؤدي إلى تقطت الطوب اللين وتحلل مكوناته، وفى كثير من المباني الطينية التي تتعرض للتأثير المباشر للمياه تتحول قوالب الطوب اللين إلى ما يشبه العجين حيث تضيق معالم الطوب نتيجة التحلل بفعل المياه¹⁷.

5- توصيات ومقترحات العلاج والصيانة

Recommendations and Suggestions for the Treatment and Conservation

من خلال نتائج الدراسات والفحوص والتحليل ومناقشتها نوصي ببعض المقترحات والتوصيات الواجب إتباعها لترميم وصيانة العناصر المعمارية والزخرفية بموقع مقابر العمال بالجيزة مع مراعاة ضرورة إجراء الدراسات التجريبية اللازمة قبل تطبيق أي مادة للتنظيف أو التقوية لنتأكد من ملائمتها حتى لا يترتب علي استخدامها أي مظاهر تلف أخرى:

1- إعادة بناء وتثبيت الأجزاء المفككة من مواد البناء.

2- علاج الشروخ والتشققات وهي من أهم مراحل العلاج وتهدف إلى الحفاظ علي العناصر الإنشائية واتزانها، وتكون بطريقة الحقن بالمونة المناسبة وذلك إذا كانت الشروخ والتشققات لا تشكل خطورة بالغة علي العناصر المعمارية¹⁸.

3- تثبيت القشور والأجزاء المنفصلة باستخدام Paraloid B72 with ethyl silicates للمحافظة عليها من الفقد مع مرور الوقت¹⁹.

4- تقوية الأجزاء الضعيفة والمتآكلة بالفكر Wacker OH100، حيث يعد من مركبات التتراييثوكسى سيلان (TEOS) ، وهو من المركبات الكيميائية التي تستخدم فى تقوية مواد البناء الأثرية وتتميز بقوة التغلغل العالية²⁰.

¹⁶ محمد كمال خلاف ، حمدان ربيع عطية : دراسة لأهم مظاهر وميكانيكية تلف بعض العناصر المعمارية والزخرفية بمسجد أحمد البجم (٦٩٢ هـ / ١٢٣١ م) ابيار - محافظة الغربية – مصر، مجلة الاتحاد العام للأثريين العرب ، العدد (11)، 2010، ص 18-37.

¹⁷ Adam, M., Adobe Architectural Heritage in Egyptian Oases - Risks and Methods for Protection and Rehabilitation, Naif Arab University Journal for Security Sciences - Kingdom of Saudi Arabia, 2015, p.6.

¹⁸ (حجاجى خميس مصطفى : دراسة ترميم وعلاج وصيانة السراييوم (مدفن العجول المقدسة) بمنطقة سقارة، رسالة ماجستير، كلية الآثار بقنا، قسم ترميم الآثار، جامعة جنوب الوادى، 2014 ، ص189

¹⁹ Kotlík, P., Consolidation of Stone by Mixtures of Alkoxysilane and Acrylic Polymer, Studies in Conservation, Vol. 41, No. 2, 1996, pp. 109-119.

²⁰ شيماء سيد محم السيد محجوب، ربيع راضى : علاج وصيانة اللوحات الحجرية المنقوشة من عصر الدولة القديمة والمخزنة متحفاً: تطبيقاً على أحد النماذج المختارة، مجلة كلية الآثار – العدد الرابع والعشرون 2021، ص195-206.

دراسة تأثير الظروف البيئية على مواد بناء مقابر العمال بالجيزة

- 3- التنظيف الميكانيكي لإزالة الأتربة والإتساخات السطحية باستخدام الفرش المختلفة، والفرر الخشبية في حالة إذا كانت اسطح مواد البناء ضعيفة وهشة²¹.
- 5- استكمال قوالب الطوب التالفة أو المفقودة بقوالب مماثلة في مكوناتها وأبعادها للطوب الأثري الأصلي .
- 5- التنظيف الكيميائي في حالة إذا كانت هناك أي بقايا لمظاهر التلف التي لم يستطيع التنظيف الميكانيكي إزالتها، ويعتبر الماء الخالي من الأملاح هو المادة الكيميائية الأكثر أماناً في تنظيف مواد البناء الأثرية .
- 6- استكمال الأجزاء المفقودة حيث تعتبر عملية استكمال الأجزاء المفقودة لجدران بعض المباني أمر مهم؛ حيث تعمل هذه الطبقة على توفير الحماية لأسطح الجدران الأثرية نتيجة ما تقوم بها من وظائف مثل زيادة تماسك مواد البناء، وهذه الطبقة يمكن إزالتها أو إصلاحها عندما تتلف بدلا من زيادة تدهور مواد البناء الأثرية²².
- 7- تقوية وعزل الأسطح الخارجية لمواد البناء بمادة (Tegosivin HL100 (Poly Siloxane) التي تتميز بخاصية الطرد للماء والتقوية في نفس الوقت²³.

- المراجع References

- 1- أحمد أبو اليمين أحمد عمر: التصوير الجدارى بمقابر البجوات بالوحدات الخارجة – الحالة الراهنة وطرق العلاج والصيانة تطبيقاً على احدى المقابر المختارة، رسالة دكتوراة، قسم ترميم الآثار، كلية الآثار، جامعة القاهرة، 2014.
- 2- حجاجي خميس مصطفى : دراسة ترميم وعلاج وصيانة السرابيوم (مدفن العجول المقدسة) بمنطقة سقارة، رسالة ماجستير، كلية الآثار بقنا، قسم ترميم الآثار، جامعة جنوب الوادي، 2014.
- 3- حمادة صادق قطب : دراسة تقنية وعلاج وصيانة أدوات الإضاءة الخزفية الأثرية الإسلامية، تطبيقاً على بعض النماذج المختارة، رسالة ماجستير، قسم ترميم الآثار، كلية الآثار، جامعة القاهرة، 2005.
- 4- شيماء سيد محمد السيد محجوب، ربيع راضى : علاج وصيانة اللوحات الحجرية المنقوشة من عصر الدولة القديمة والمخزنة متحفاً: تطبيقاً على أحد النماذج المختارة، مجلة كلية الآثار – العدد الرابع والعشرون 2021، ص195 – 206.
- 6- محمد كمال خلاف ، حمدان ربيع عطية: دراسة لأهم مظاهر وميكانيكية تلف بعض العناصر المعمارية والزخرفية بمسجد أحمد البجم (٦٩٢ هـ / ١٢٣١ م) ابيار - محافظة الغربية – مصر، مجلة الاتحاد العام للآثار بين العرب، العدد (11)، 2010، ص18-37.
- 7- محمد مصطفى إبراهيم، شريف عمر محمد، مني علي عبد ربه القاضي: إعادة ترميم طبق خزفي من مقتنيات متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، مجلة كلية الآثار، العدد الثاني والعشرون، 2019، ص309-319.

21) Cultrone, et al., Behavior of brick samples in aggressive environments. Water Air and Soil Pollution, 2000, Pp. 119,191–207.

22) Ashurts, J., Methods of repairing and consolidating stone buildings, In: Conservation of Building & Decorative Stone, Part 2, Elsevier, Oxford, 2004, PP. 17 – 18.

23) Theoulakis, P., Effectiveness of Surface Treatments for Stone in Greece, 9th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone, Venice, 2000, Pp. 493-501.

8- نبيل أحمد عبد التواب: دراسة علمية تطبيقية فى ترميم وصيانة النقوش الجدارية فى واجهات بعض المقابر الأثرية من آثار التجوية الفيزيوكيميائية والبيولوجية بمنطقة هضبة الجيزة، رسالة دكتوراه، قسم ترميم الآثار، كلية الآثار، جامعة القاهرة، 2003.

9- نهى عبد الحفيظ: دراسة تطبيقية عن ترميم وصيانة الصور الجدارية، تطبيقاً على إحدى مقابر الأفراد بجانة الجيزة، الدولة القديمة أثناء وبعد الكشف، رسالة ماجستير، قسم ترميم الآثار، كلية الآثار، جامعة القاهرة، 2004.

10- وليد كامل علي الغريب : دراسة التركيب البتروجرافي والإضافات لبعض الآثار الفخارية كأساس علمي للصيانة والترميم، المؤتمر الدولي الأول: المواقع الأثرية والمجموعات المتحفية، كلية الآثار، جامعة القاهرة، 2015.

11- ياسر كمال حفنى: تقييم إستخدام المركبات النانوية متعددة الوظائف في حماية الآثار الجرانيتية مع التطبيق العملي علي نودج مختار، رسالة دكتوراه، قسم الترميم، كلية الآثار، جامعة القاهرة، 2016.

12- Adam, M., Adobe Architectural Heritage in Egyptian Oases - Risks and Methods for Protection and Rehabilitation, Naif Arab University Journal for Security Sciences - Kingdom of Saudi Arabia, 2015.

13- Ashurts, J., Methods of repairing and consolidating s tone buildings, In: Conservation of Building & Decorative Stone, Part 2, Elsevier, Oxford, 2004.

14- Cultrone, G., Navarro, C., Sebastian, E. and Sebastian, E., Behavior of brick samples in aggressive environments. Water Air and Soil Pollution, 2000.

15- Degryse, P., Elsen. J. and Waelkens, M., Study of ancient mortars of Sagalassos (Turkey) in view of their conservation, Cement and Concrete Research, 2002.

15- Di Giulio, A., Reliability of textural analysis of ancient plasters and mortars through automated image analysis, Materials Characterization, 2004.

16- Galanm, E., the influence of temperature changes on stone decay, in weathering and air pollution. Milano, Mario Adda Editore, 1991.

17- Kannan, K., Subramanian, J., Janavi, S., Marimutu, K., Raga, D. and Sharmila, J., Scanning Electron Microscope: Principle, Components, Applications, A Textbook on Fundamentals and Applications of Nanotechnology, 2018.

18- Kotlík, P., Consolidation of Stone by Mixtures of Alkoxysilane and Acrylic Polymer, Studies in Conservation, Vol. 41, No. 2, 1996.

19- Mackenzie, W., Atlas of Igneous rocks and their textures, Long man group limited, London, 1994.

20- Theoulakis, P., Effectiveness of Surface Treatments for Stone in Greece, 9th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone, Venice, 2000.